

Update Verfahren für LX Colibri II

Wichtig!

Dieses Update ist nur verwendbar für die IGC zugelassenen Colibri II. Arbeiten Sie hingegen mit Version 0.5 (das ist die nicht zugelassene Version), können Sie nicht updaten!! Es ist aber immer möglich den Colibri II nachträglich noch zur IGC-Version upzugraden.

Im Anhang der mail finden Sie neben diesem Dokument noch eine Datei mit dem Namen xxxxx.bin, xxxxx ist dabei die SN des Colibri II. Bitte verfahren Sie nun wie folgt:

- 1.) Speichern Sie die Datei xxxxx.bin direkt (Root) auf der SD-Karte des Colibri II (Bild 1.)
- 2.) Benennen Sie **xxxxx.bin** in **fw.bin** um (Bild 2.)
- 3.) Führen Sie nun die SD-Karte in den Kartenslot des Colibri II ein. Dieser ist dabei ausgeschaltet.
- 4.) Drücken Sie den ON-Schalter des Colibri II. Sie werden eine Anzeige mit dem Text "Updating..." erhalten. Nach dem Ende des Updates (Dauer ca. 3s) wird sich das Gerät selbsttätig ausschalten. Schalten Sie es wieder an, dann können Sie gleich mit der neuen Firmware arbeiten.

Sehr wichtig!

Nach dem Update wird das Gerät einen automatischen Reset durchführen. Das heißt alle Daten (Flüge, Pilot, Wendepunkte) und die Einstellungen sind verloren!!

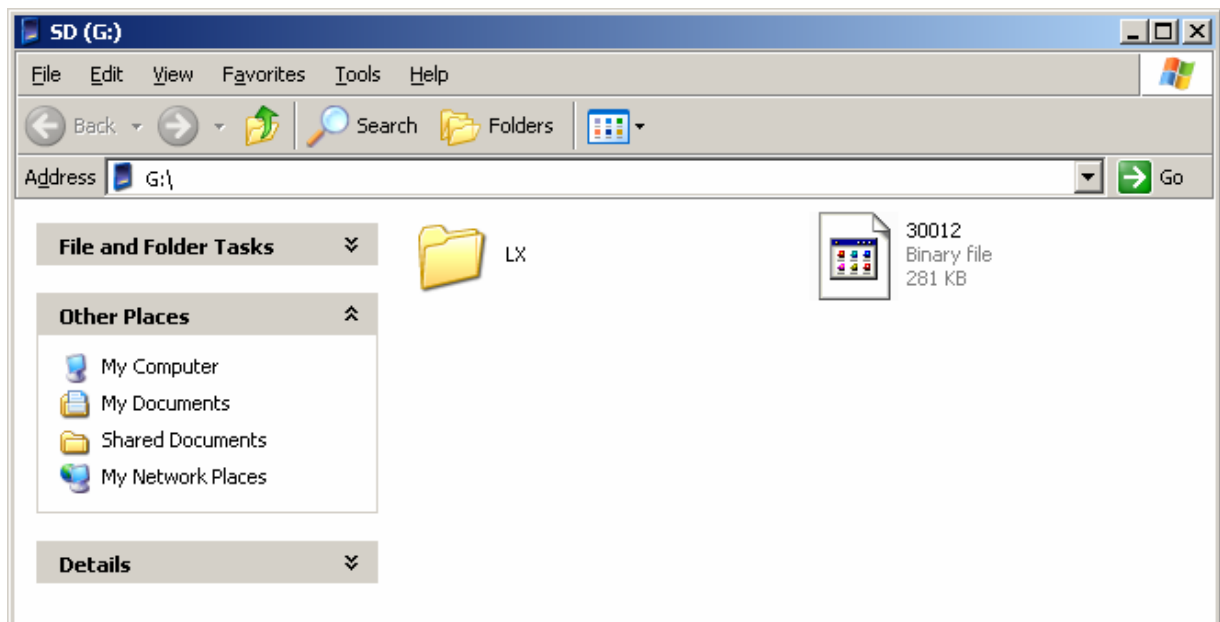


Bild 1.

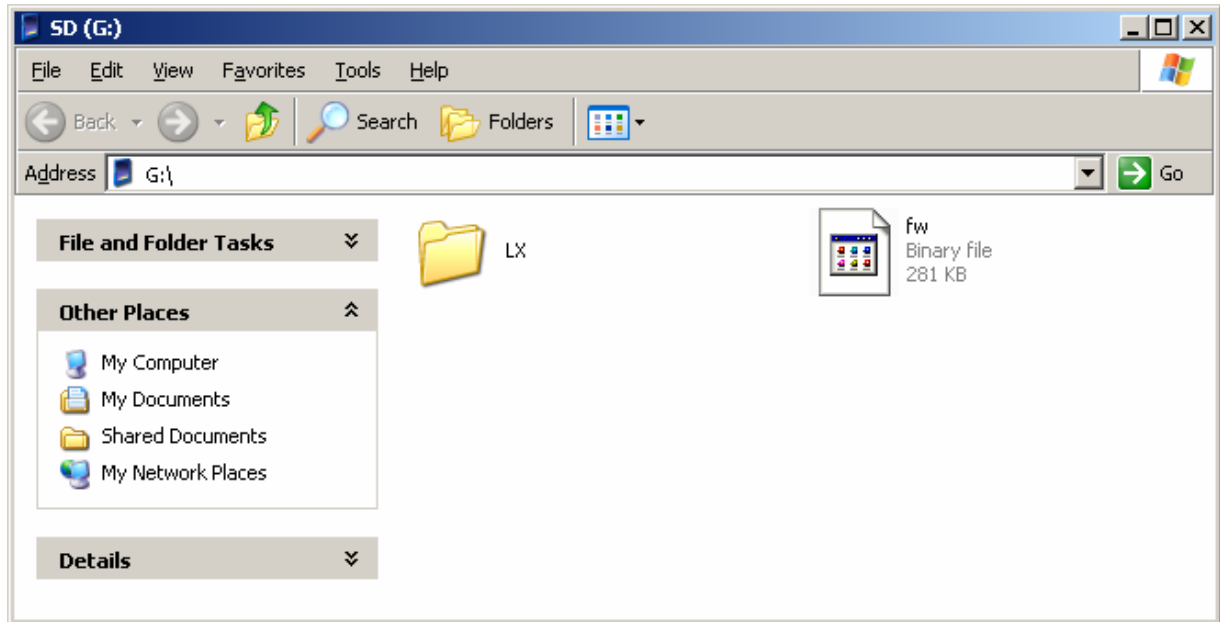


Bild 2.